

# 太极集团有限公司文件

## TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2014〕1493号

签发人：陈建国

---

### 关于安全生产检查情况通报

各公司、厂：

为认真贯彻落实集团公司“关于安全生产检查的紧急通知”（太极集团 2014 年 1090 号文件），通知要求各单位第一负责人要带队进行安全大检查，集团公司安全办也对部份单位进行了抽查，从检查的情况来看，大部份单位按照集团公司要求进行检查，并将检查的情况按规定的时间上报到了总经办，但也有部份单位在总经办和安办的催办下才迟迟上报，如：武陵山公园、阿依达厂、房地产公司、滩子口仓库、四川天诚制药、浙江东方制药、藏药厂、中药饮片厂、旅游建设公司、长寿湖太极岛，在此，对以上单位提出通报批评，我们要牢记，工作

再忙，安全不忘。现将此次安全检查情况通报如下：

一、检查中发现存在的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	
1	涪陵药厂	一分厂	①一提 1 号酒精罐装得过满，液位计无限位红线，精馏釜液位计无限位红线； ②、二提酒精计量罐液位无最高限位红线； ③、二提抽滤室照明开关应换为防爆开关； ④、二提底楼速冻，精馏摄像头（共 2 个）不防爆；
		四分厂	酒精暂存库门为卷帘门，开关时易与地面碰撞产生火花，应按消防要求更换为平开式外拉门；
		七分厂	空调机房存储机油，不符合安全规定；
		八分厂	①、酒精暂存库临时输送管是一般橡胶管，应更换为静电导管 ②、一楼抽滤岗位无排风设施，操作时，酒精挥发较大，应安装强排风设施；
		十二分厂	①、一楼酒精储罐进料管从顶部进料，离底部太高，易产生静电，酒精进料管离罐体底部应不大于 200mm； ②、涉及酒精使用的车间摄像头线管不密封且为 pvc 管，不符合防爆要求； ③、外墙无向外的防爆排风扇子，不能达到良好的通风效果； ④、机修班的氧气瓶曝晒在太阳下；
	物流部	①、车队修理厂废油桶在室外暴晒，应采取措施搬离到阴凉处； ②、车队渝 G06579 未关车箱后门行驶，险挂酒精槽车辆，指出后仍无改正； ③、李渡原料库底楼装卸平台未加宽，需固定四角； ④、李渡原料库无强排、无底窗，磷化铝比空气重，通风不好，易发生中毒事故； ⑤、仓库危化品库氨水放在入库口的桌子上，存在安全隐患； ⑥、危化品库剧毒室有一个强排风扇已坏，其通风窗口纱窗未及时归位；	
2	印务公司	①、遮雨棚临时纸张仓库不符合消防安全要求； ②、机修房下方的堡坎因梧桐树根挤压，存在安全隐患； ③、分切机的电源箱下雨易进水；	
3	国光厂	①、锅炉晚间在压火运行时没有司炉工值守； ②、锅炉房总进气阀阀门漏气，需及时修复；	
4	百货公司	①、负一楼承租场地正在装修的手机卖场，其电源零线搭接不规范； ②、苏宁电器卖场部分疏散通道的防火门插销未拨开；	

序号	隐患单位	主要安全隐患	
		③、五楼阳光飞杨英语培训学校消防控制室形同虚设;	
5	中药饮片厂	①、白酒存放超量,存在安全隐患; ②、易燃化学试剂甲醇库存量较大(30瓶);	
6	阿依达饮料厂	①、制水区、纯水机、超滤机控制箱无安全警示标志; ②、配电室门口无安全警示标志,室内地板未铺设绝缘垫,无正在运行、正在检修安全标牌; ③、箱变区未配备电气火灾专用灭火器,室内地板未铺设绝缘垫; ④、燃油锅炉房油泵漏油、地面上积油未及时清理及冲洗; ⑤、油泵到高位油箱无止回阀,会导致油泵损坏,同时导致高位油箱的油回流至油库储油罐;	
7	武陵山 国家公园	①、鸟巢宾馆的四个电热锅炉房无安全防护措施和安全警示牌; ②、冒菜中心2号厅旁边浴室后面的埋地线路较浅,存在安全隐患; ③、荷花山庄四个楼梯间的库房堆放零乱,存有易燃易爆物品,存在安全隐患;	
8	长寿湖太极岛	消防泵房堆放杂物;	
9	旅游建设公司	武陵山施工现场发现施工工人有1人在林区路上抽烟;	
10	桐股	涪陵 医总	①、江东仓库楼上及楼下化危库前面卷帘门一直西晒,温度较高; ②、南门山公司六楼配送中心,夜间值班室私拉乱接,私自接电器,有吸烟行为; ③、二楼夜间值班室存放废弃杂物较多,值班人员私接电器,有烧煮东西现象,有点蚊香动火行为;
		批发 公司	①、负二楼楼梯转换防火分区卷帘门下堆有物品; ②、部分消防通道排烟前室堆有杂物; ③、酒精库设置不符合标准要求;
		连锁 公司	①、防火卷帘门下堆放物品,货架离防火卷帘门太近; ②、消防喷淋末端水位开关常闭; ③、配电房、负一楼之间通道全部封闭; ④、库内通道货物堆码不规范,侵占消防通道; ⑤、3号、4号电梯旁铁栅栏门锁闭,影响环形通道;
		医院 销售 公司	①、冻库门前配电箱货物堆码超近超高,距离不符合消防要求; ②、库区各层部分干粉灭火器接近失效年限,部分老化; ③、酒精与其他药品没有分类,集中存放,无警示标志;
		自贡 医药	配电房线路老化,加之夏季,公司办公楼用电量,线路超负荷工作,且外包穿线管软化,易引发电气火灾隐患;
		德阳	①、办公区域、部分药房线路不规范,需整改;

序号	隐患单位	主要安全隐患
10	大中	②、部分药房灭火器超过有效期，需更换；
	桐股 绵阳 药业	①、原先锋路配送中心 2 部电梯未年检，现已过维保期； ②、磨刀沟配电房无灭火器，配电房旁堆放大量杂物； ③、103 仓库配电房无灭火器； ④、钟鼓楼配电房无灭火器； ⑤、南河家属区配电房无灭火器，配电房门已损坏，变压器缺油，到期未年检； ⑥、磨刀沟出租库灭火器材配置不足，乱拉乱接电器线路；
	医保 公司	①、1 楼外租户、2 楼空调外租户货物堆垛超高，没留出墙距； ②、2 楼仓库内发现有两个烟头； ③、避雷带未做年检；
	永川 公司	①、配送中心库房消防喷淋系统水压不足，报警器失灵，消防栓管漏水； ②、个别药房货品堆放不规范，堵塞通道；
	成都 西部	①、公司 C 区靠南面墙体，由于屋顶防水层老化渗水严重，靠近这一侧的 C12 号、C24 号、C29 号照明箱及应急箱内出现渗水现象（墙体为空心砖）； ②、消火栓系统水压仅为 0.2mpa（消火栓标准水压为 0.4mpa）；
	四川 太极 大药 房	光华村街店有 2 个插线板已破损；第二台电脑处的插线板多路连接；
	药分 公司	①、冻库门堆放货物超近超高，与配电盒距离较近； ②、酒精、消毒用品与其它药品集中存放；
11	桐君阁药厂	①、粉尘防火防爆前处理车间磨粉岗位没有水幕除尘，粉碎机旋风除尘管道冷却问题没解决； ②、车间、库房电瓶周转叉车分散充电，容易造成短路引起火灾； ③、质管部化学试剂、有毒药品储存室温度过高，存在安全隐患； ④、安装公司人员在锅炉房旁边施工动焊，动焊人员无资质，未办理动火证； ⑤、食堂操作间无燃气泄漏报警装置；
12	西南药业	①、纸箱库纸箱堆码过高，接近照明灯，易造成消防隐患； ②、锅炉房压力表的最高工作压力指示红线不太清晰，需重新划线； ③、个别压力容器安全附件（安全阀、压力表）有超期限现象； ④、载货电梯有 17 台存在安全隐患；

序号	隐患单位	主要安全隐患
		⑤、酒精库应安装浓度报警器；
13	中药二厂	①、提取浓缩车间操作人员从醇沉罐取酒精时不符合安全规定； ②、颗粒剂车间顶楼沸腾干燥机除尘消声室内药粉较多； ③、前处理车间烘箱室温度较高；
14	涵涵物业	①、车库负二楼留存风管一批； ②、车库负二楼风机房存放杂物一批； ③、5楼负三楼1号房下库房被园林公司占用，住有工人，门外过道堆放大量木板，彩条布等杂物，存在安全隐患； ④、新山城配电房乱搭用空调； ⑤、新山城值班电工未按规定穿绝缘鞋（新员工）；
15	滩子口仓库	因年久失修，库内存在多处危害，部分电线处于老化状态；
16	房地产公司	①、各施工单位的库房物资堆放凌乱； ②、禁烟、禁火标识不明显；
17	四川太极	①、注射剂一车间安全出口疏散标志7个故障； ②、老厂电梯轿厢与井道壁之间距离不符合要求； ③、老厂锅炉进气阀门阀芯有轻微漏气；
18	成都商务宾馆	①、高压配电房门警示标志不明显； ②、商餐组厨房液化气罐距离灶台较近；
19	天诚药厂	①、1提A16罐蒸汽管道漏气； ②、1提工具箱、梯凳、气动隔膜泵脚应加胶垫； ③、2提安装公司的氧气乙炔瓶安全距离不够； ④、2提新双效加热器，蒸汽压力表安全标示应标注在0.2MPa； ⑤、锅炉房操作间杂物较多； ⑥、中药库电源线横跨药材包件； ⑦、酒精库应在阀门前添加提示语，避免误操作； ⑧、成品库消防通道安全距离不够； ⑨、六车间包材阴凉库线路凌乱；
20	南充药厂	①、综合楼地下室电动车充电，无人管理，易造成人员触电及引发火灾； ②、综合楼地下室配电箱私接插座，易造成人员触电； ③、配电房楼梯间房私接插座，易造成人员触电； ④、南充分中心仓库放有发电机，易引发火灾；部分灭火器压力不足； ⑤、单身宿舍使用电器及液化气存在安全隐患； ⑥、二车间夹层有电线裸露，易引发火灾； ⑦、酒精库旁消防沙池缺沙；

序号	隐患单位	主要安全隐患
21	藏药厂	部分电线线路老化;
22	天胶厂	①、项目部在使用辅料库时, 内有煤气罐、热水器、电线走向复杂, 无保护措施; ②、1号锅炉水位指示灯需要更换; ③、风机房管道未注明标识; ④、质管部无使用的化学品目录清单和分类, 危险化学品药品未制定危险废物处理制度; ⑤、仪分准备室的化学药品未分类存放; ⑥、水处理化学药品柜未加锁;
23	浙江东方制药厂	①、酒精仓库内酒精安全周知卡未上墙; ②、酒精防爆车间有使用普通插座现象; ③、车间插座被雨淋湿; ④、车间灯和线脱落;

二、各单位要针对检查中存在的问题对照检查, 落实隐患整改, 各单位主要领导要强化企业安全主体责任意识, 确保企业安全发展。

特此通报




---

太极集团有限公司办公室

2014年10月27日印发

---

拟稿: 王庆

校核: 刘塔

---