重庆太极实业(集团)股份有限公司文件

CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2018〕669号

关于 2018 年一季度 森林防火安全检查的情况通报

签发人: 陈建国

各公司、厂:

为深刻吸取玉山房三藏楼及中药材公司滩子口仓库"3.11" 火灾事故教训,进一步治理和遏制火灾事故发生,集团公司由陈 (建国)总带队,保卫部、安办联合于3月26日至30日对长寿 湖太极岛、涪陵南山植物园、武陵山国家公园进行了一季度森林 防火安全专项检查。从检查的情况来看,各单位高度重视森林防 火安全,建立健全了森林防火组织,森林防火预案进一步完善, 林区设施设备运行良好,但在检查中也发现存在比较突出的火灾 隐患,需要进一步治理和整改。现将"三大林区"火灾隐患及整 改要求通报如下:

- 一、存在的隐患:
- (一)长寿湖太极岛
- 1、治安、消防安全资料方面
- (1) 相关资料未分类存放,不规范,查找困难;
- (2)公司未组建志愿消防队及配备森林防火应急装备;
- (3)公园内各健康步道未落实责任制及管理人;
- (4)未对森林防火年终目标考核责任制进行逐项解析,商讨解决方案;
 - (5) 未开展灭火疏散演练;
 - (6) 未建立景区动物安全管理制度。
 - 2、现场安全检查
- (1)员工宿舍内卫生间悬挂插线板易受潮短路,宿舍内放置 烤火炉;宿舍配电间使用活动插梢,未用明锁关闭;
- (2)配电房高低配电室未配备二氧化碳灭火器,配电房办公 区堆放油漆及杂物;
 - (3)会议室外卫生间使用的灭火器已过期失效;
- (4)厨房内2具灭火器放置不合理,冰柜旁边放置杂物,杀 鱼间内的设备电源插头受潮易触电;
- (5)宾馆内取电插卡能用普通卡片取电,房间安全提示须知不完善,宾馆疏散楼梯间放置杂物,且将灭火器、疏散箱遮挡;
- (6)监控室2个摄像点位未发挥功能,摄像位置不正确;监控室配电间内设置应急消防室和储存易燃物品,未配备二氧化碳灭火器,不利于应急处置;
 - (7)公司各房顶上堆积了较多枯枝树叶,存在较大火灾隐患。

(二)南山植物园

- 1、现场安全检查
- (1)林区道路不便于通行的坡坎室外消火栓区域,未增设固定式消防设施(水带、水枪、消防扳手);
 - (2) 林区内部分防火警示牌模糊不清、不醒目;
- (3)公司未与友邻单位玉山房和林区合作单位签订安全协议, 责任不清, 管理存在漏洞;
 - (4) 林区内防火宣传标语不够;
 - (5) 林区内消防室消防水枪、扳手配备不足。
 - (三)武陵山公园
 - 1、治安、消防安全资料方面
 - (1) 相关资料未分类存放,不规范,查找困难;
 - (2)公园内各健康步道未落实责任制及管理人;
- (3)未对森林防火年终目标考核责任制进行逐项解析,商讨解决方案;
 - (4)消防安全员基本信息未建立,无消防安全员管理网络图;
 - (5) 现场动火作业无动火程序图;
 - (6)公园内各宾馆房间内无安全须知,宣传不到位;
- (7)公园内与农家乐等经营户签订的安全协议不完善,存在 管理漏洞:
 - 2、现场安全检查
- (1)餐饮中心厨房配电箱设置在洗碗室,且紧邻厨房,易受潮短路及触电,安全风险大(包含职工食堂配电箱);
 - (2)餐饮中心旁边贮存柴油,房间耐火等级低,贮存桶为塑

料桶,地面未设置防泄漏设施,房间外无专用灭火工具,火灾隐患大;

- (3) 云顶宾馆一楼楼梯间堆放杂物,影响消防设施使用;
- (4) 禅寮房间线路未独立设置, 旺季期间未设专人守护, 火灾风险大;
 - (5) 荷花山庄未设置自动火灾报警和喷淋系统;
 - (6) 荷花山庄客房值班室使用烤火炉;
- (7)蒙古包监控室摄像点部分失焦、损坏,未配备二氧化碳 灭火器;
 - (8) 应急战备物资灭火弹已过期失效;
 - (9) 国际会展中心楼梯下堆放较多建筑垃圾;
- (10)会议中心、餐饮中心未设置火灾自动报警系统、喷淋系统、疏散标志、安全出口标志及应急照明等设施;
 - (11)会议中心、餐饮中心两侧未设置室外消火栓管网;
 - (12)会议中心、餐饮中心内安全疏散通道设置不足;
- (13) 天语宾馆室外消火栓、水泵接合器锈蚀较重,维护保 养差;
- (14) 天语宾馆配电室外堆放较多杂物及停放摩托车,室内 堆放部分工具和杂物;
 - (15) 天语宾馆末端水位水压较低, 水压不足;
- (16) 天语宾馆监控室摄像头部分像素较低、失焦、模糊不清, 天池 2 号部分进出口未设置监控点, 未配备二氧化碳灭火器;
- (17)瑜伽谷监控室未配备二氧化碳灭器,墙上无管理制度 及操作程序。

二、整改要求:

集团保卫部、安办在检查中对上述隐患提出了整改意见,当场下发隐患整改通知书。在检查完后,带队领导陈(建国)总立即组织受检单位第一负责人召开森林防火安全检查情况工作会,对各林区存在的火灾隐患——指出,责令各单位限期整改,并将整改情况书面报集团公司保卫部、安全办。若无法在规定时间内完成整改的,需说明无法整改的原因并形成书面情况报保卫部、安办。同时会上强调:

- (一)各单位要加强消防安全意识
- 1、"三大林区"的首要任务就是抓好消防安全,林区的所有 经营工作务必要以消防安全为重点,要讲政治,识大局。
- 2、各级一把手在国家法定节假日,特别是在清明节防火非常时段,严禁擅离岗位,如需请假,必须严格按公司要求报上级领导批准许可。要讲规矩,严纪律,履职尽责,抓好落实。
- 3、抓紧抓好隐患整改工作。要不打折扣的对集团保卫部、安办发现的隐患进行整改落实,林区的火灾隐患如同人的生命,不根治好火灾隐患,必将酿成大祸。
- 4、加强森林防火队伍建设。各林区单位要经常性对防火队伍进行专业培训和训练,使之建立一支防火意识强、业务素质精,拉得出、扑的灭的消防专业队伍。
- 5、抓好林区消防设施设备维护保养。林区的灭火工具、灭火弹、应急电源等要定期维护保养,并作好维保记录,要确保各设施设备全部能正常运行,严禁设施设备不能运转或经常故障的现象。

6、全面管控林区经营、人员、车辆活动等情况,各林区要安装监控设备,时时监控林区情况,林区监控要做到重点区域无死角,全覆盖。

(二)二季度工作部署

- 1、整改期限结束后,保卫部、安办将在二季度组织复查,若 未按上述要求整改达标的,将对各单位第一负责人处以1-3万元 的罚款,因整改不及时造成森林火灾事故的,将严厉追究相关管 理人员责任。
- 2、各林区单位要加强对公司内部办公、生活、会客场所的消防安全检查,加大巡查力度,发现隐患,要第一时间整改。
- 3、对长寿湖太极岛、武陵山森林公园内的木(草)质房屋,应按古建筑防火规范的标准进行防火设计,房屋周围按技术要求设立室外消火栓系统,室内通道增设灭火器,电气线路一律采用铜芯绝缘导线,并采用金属管独立穿管和空开控制,电源线路尽量不设接线头,确有困难的,应在接线头处设接线盒,不得压接和绞接,同时增加林区木(草)质屋顶消防管网,如柴火鸡房、厨房、禅寮、回廊等增设消防管网喷头,用于夏季或风干物燥时段降温或紧急情况下灭火。
- 4、二季度的重中之重是夏季防火工作,各林区单位在夏季到来之前,要对林区道路两侧5米范围内的枯枝树叶进行清理,对林区的消防警示标志、禁烟标志、宣传标语、防火须知全部予以完善和更新。消防设施设备要全面检查,同时对全体职工组织一次防火安全培训及消防疏散演练,杜绝夏季及旺季期间森林火警事故的发生。

森林防火无小事,维护森林安全是林区全体广大干部职工义不容辞的职责,望各林区单位加强安全大检查、大排查、大整治,做到勤检查、勤巡视、勤治理,进一步筑牢森林消防管理责任,齐心协力抓好落实,以高度的责任感共同保护好金山银山。



重庆太极实业(集团)股份有限公司

2018年4月16日印发

拟稿:邓卫

校核: 张付云